



# ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СЛИТКИ MAXIFLOW 6063

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ






# Описание продукта

Сплавы Maxiflow представляют собой новую линейку экструзионных сплавов 6ххх серии для скоростного прессования, разработанную компанией «РУСАЛ». Сплавы 6063 Maxiflowявляютсятермическиупрочняемымисплавамисистемы Al-Mg-Si, разработанными для достижения на ибольших скоростей прессования и при этом отвечают самым высоким требованиям по прочности и соответствуют требованиям EN 755 для сплавов 6063 в состоянии поставки Т66. Механические свойства, достигаемые при искусственном старении, сопоставимы с характеристиками сплава 6005A. Сплавы 6063 Maxiflow обеспечивают превосходное качество поверхности алюминиевого профиля, в том числе пригоднуюдляполучениякачественногодекоративногоанодного покрытия. Характеристики сплавов позволяют использовать прессованные полуфабрикаты как в строительстве и архитектуре, так и во множестве других областей применения.

# Типы сплавов 6063 MaxiFlow

Тип	Характеристики
Тип 1	Сплав 6063 Тип 1 разработан для высоких скоростей прессования, является сплавом общего назначения и подходит для конечного использования в архитектуре, а также для производства многих других изделий, включая профили сложной формы. Сплав разработан для повышенных скоростей прессования как сплошных, так и полых профилей, требующих превосходного качества поверхности как сразу после процесса экструзии, так и после анодирования. Химический состав сплава отвечает требованиям судостроительной отрасли по устойчивости к нитевидной коррозии, но при этом обеспечивает получение превосходных механических характеристик при старении на максимальную прочность. Целевое содержание магния в сплаве составляет 0,47 масс.%.
Тип 2	Сплав 6063 Тип 2 обладает аналогичными экструзионными характеристиками и обеспечивает сопоставимое качество поверхности в сравнении со сплавом 6063 Тип 1. Однако, данный сплав будет иметь несколько лучшие механические свойства при старении на максимальную прочность. Целевое содержание магния в сплаве составляет 0,47 масс.%.

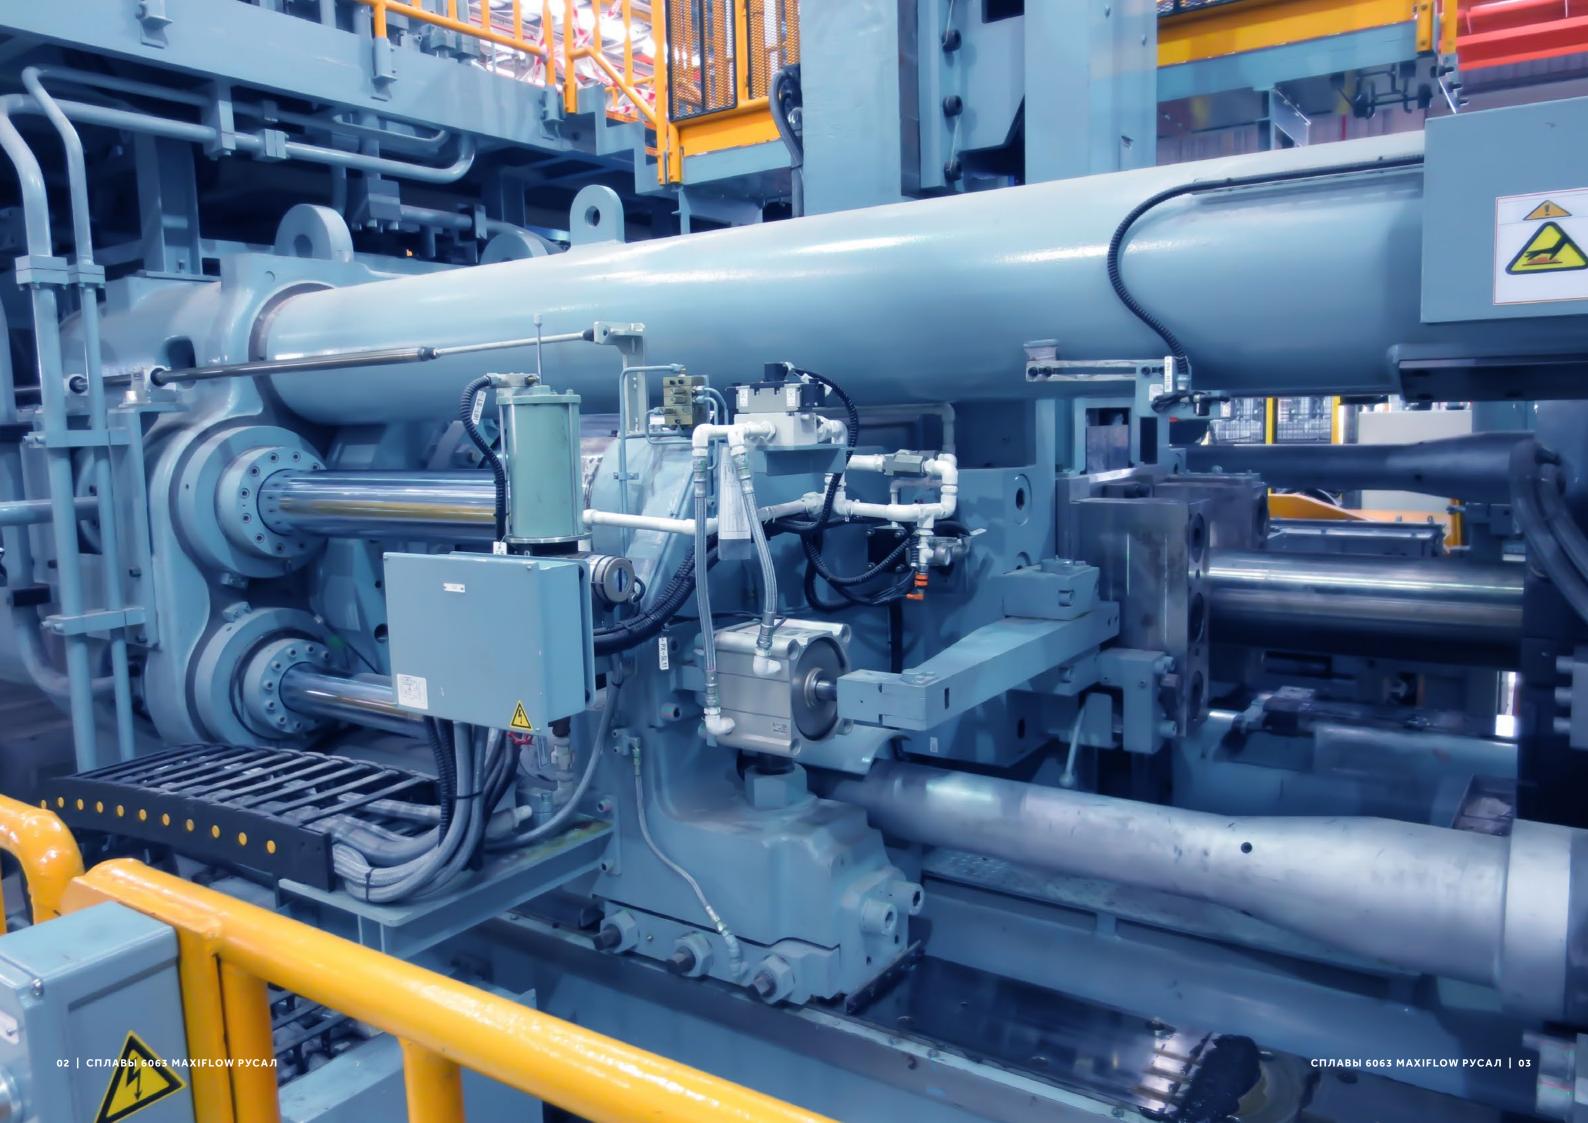



# Рекомендуемые режимы прессования

Для получения прессованных изделий требуемого качества рекомендуется тщательно контролировать и отслеживать следующие параметры процесса прессования:

### Состояние цилиндрического слитка до обработки

Для минимизации причин возникновения поверхностных дефектов экструдированного профиля и исключения повреждения поясков матрицы в процессе прессования, в результате которого сокращается срок её службы, поверхность цилиндрического слитка должна быть чистой, без посторонних материалов, например, таких как песок, грязь и др.

### Прессование после замены матрицы

Поскольку с помощью обычных нагревателей матрицы затруднительно обеспечить получение равномерной температуры по всему ее сечению (в идеале - в пределах 5 °С), рекомендуется выполнять экструдирование 1–2 цилиндрических слитков, нагретых до более высоких температур, чем обычно - 480–500 °С. Затем необходимо продолжить прессование цилиндрического слитка со стандартной температурой предварительного нагрева и скоростью прессования.

# Предварительный нагрев с помощью индукционного нагревателя или газовой печи

### а) Индукционный нагреватель

Перед началом прессования цилиндрический слиток необходимо предварительно нагреть примерно до температуры 420–480 °C в зависимости от формы матриц с градиентным нагревом 0,5 °C/см (температура в начале слитка должна быть выше, чем в конце).

### б) Газовая печь с зонным нагревом

При более длительном предварительном нагреве при температуре 400 °C или выше выделяется большое количество ß-Mg2Si, что оказывает отрицательное влияние на механические свойства профиля и его реакцию на анодирование. В связи с этим, время нахождения слитка в печи с зонным нагревом не должно превышать 20 минут.

# в) Возобновление прессования цилиндрического слитка с более длительным предварительным нагревом при температуре 350–450 °C.

Если цилиндрический слиток выдерживается более 60 минут при температуре 350–450 °C, его необходимо нагреть до температуры выше 500 °C в течение как минимум 30 минут для растворения фазы ß-Mg2Si во избежание ее отрицательного влияния на механические свойства (ухудшение механических свойств) и процесс анодирования (появление тусклой поверхности после анодирования).

### Температура контейнера

Температура контейнера должна поддерживаться на уровне на 25–50 °C ниже, чем температура цилиндрического слитка после предварительного нагрева, поскольку:

### а) При температуре ниже температуры слитка на 0-25 °C:

Стенка контейнера недостаточно холодная, поэтому поверхность заготовки не будет оставаться в мёртвой зоне / пресс-остатке, а будет течь в экструдированный профиль через утяжной конец, что приведёт к дефекту, известному как пресс-утяжина.

# 6) При температуре ниже температуры слитка более чем на 50°C:

При этих условиях возможна чрезмерная потеря тепла через стенку контейнера. В итоге температура на выходе из матрицы не достигнет 500 °C, что приведет к риску недостижения требуемого уровня механических свойств профиля.

### Скорость экструзии

Поскольку максимальная скорость экструзии в значительной степени зависит от формы профиля, то её необходимо устанавливать и контролировать в зависимости от качества экструдированной поверхности и температуры на выходе из матрицы, которая должна поддерживаться в диапазоне от 500 °C (мин.) до 580 °C (макс.) и 500–550 °C для получения максимально высокого качества поверхности.

### Температура профиля на выходе из матрицы

Температуру профиля на выходе из матрицы необходимо измерять и контролировать с помощью термопары или бесконтактного пирометра с целью обеспечения достижения высоких механических свойств. Для достижения таких свойств после старения температура профиля на выходе должна поддерживаться в диапазоне 500 °C (мин.) — 550 °C (предпочтительно) — 580 °C (макс.). 500 °C — это минимальная приемлемая температура на выходе из матрицы, при которой будет достигнуто максимальное выпадение фазы Mq-Si в твёрдый раствор, что обеспечит получение оптимальных механических свойств и равномерную реакцию на анодирование при условии достаточной скорости охлаждения на столе пресса. Для обеспечения наилучшего качества поверхности температуру необходимо контролировать в диапазоне 500 °C - 550 °C.

### Охлаждение после выхода из матрицы

Для достижения требуемого уровня механических свойств профиля, а также для получения качественного покрытия при анодировании требуется обеспечить надлежащую скорость охлаждения после выхода профиля из матрицы. Скорость охлаждения также важна для обеспечения хорошей обрабатываемости профиля при последующих операциях, например, при гибке.

Рекомендуемая скорость охлаждения составляет > 1,5 °C/сек, минимальная — 1,0 °C/сек в диапазоне от 500 °C до 200 °C. Такая скорость охлаждения может быть достигнута с помощью вентиляторов высокой мощности и/или низкой скорости движения профиля вдоль отводящего рольганга, но для толстостенных и полых профилей может потребоваться охлаждение с помощью водяного тумана.

### Правка

Для правки рекомендуется растяжка на уровне приблизительно 0,5 %, в то время как при растяжке

на уровень более 1 % может произойти появление дефектов на поверхности профиля в виде «апельсиновой корки».

### Старение

Для достижения максимальных механических свойств и хорошей реакции на анодирование необходимо обеспечить максимальное выпадение мелких частиц ß-MqSi.

Для этого рекомендуется использовать следующий процесс:

# a) Естественное старение (хранение профиля при комнатной температуре)

Естественное старение в течение 8 часов — 24 часов, эффективно способствует равномерному выпадению мелкодисперсных частиц ß-MgSi при последующем искусственном старении в печи.

# 6) Искусственное старение (старение профиля при температуре 170–200 °C в течение 2–8 часов)

Для равномерного выпадения мелкодисперсных и однородных частиц ß"-MgSi после естественного старения профиль подвергается искусственному старению в печи. Обычно при более низких температурах и более продолжительном времени выдержки достигается выделение более мелких и равномерно распределенных частиц ß"-MgSi, что позволяет получать изделия с более высокими механическими свойствами. Более высокие температуры и более короткое время выдержки имеют противоположный эффект, как показано на кривых старения в Приложении 1. Кроме того, более длительный нагрев (более 1 часа) будет способствовать достижению более высокой прочности при старении.

**Типичные механические свойства профиля** из сплавов MaxiFlow 6063 Тип 1 и Тип 2 в состоянии поставки Т66 приведены в следующей таблице.

Тип	Предел прочности	Предел текучести	Относительное удлинение	Твёрдость (по Вебстеру)
Тип 1	250 МПа	230 МПа	12 %	13–14 HW
Тип 2	260 МПа	240 МПа	12 %	14–15 HW

### ПРИМЕЧАНИЕ:

(1) Образцы, использованные для измерений:

- Толщина: 3,2 мм или меньше;
- Процесс производства: закалка на воздухе и искусственное старение
- (2) Таблица перевода значений твёрдости. График зависимости твердости от температуры и времени выдержки составлена по шкале Вебстера «НW». Значения твердости по другим шкалам указаны в таблице (Приложение 2).

# Рекомендуемая процедура и контрольные точки для процессов анодирования, гибки и сварки

Ниже приведены краткие рекомендации по анодированию, гибке и сварке.

### Анодирование

Анодирование должно быть выполнено в течение как можно более короткого промежутка времени после искусственного старения, предпочтительно в течение 12 часов. Перед анодированием профиль необходимо поддерживать в чистоте и хранить при температуре окружающей среды в помещении с низкой влажностью, насколько это возможно. В частности, не допускается хранение профилей в помещениях с кислой или щелочной средой.

### Гибка

Для получения хороших гибочных характеристик рекомендуется выполнить следующие действия.

- а) Рекомендуемый временной интервал гибка экструдированного профиля в течение 8 часов после экструзии, до старения.
- 6) Если гибку необходимо выполнить по истечении более чем 8 часов после завершения процесса экструзии, рекомендуется провести стабилизацию при температуре 165 °C в течение 2 часов во избежание естественного упрочнения. Благодаря данной процедуре характеристики прогнозируемого пружинения могут достигаться вне зависимости от времени гибки профиля.
- в) После гибки профили можно подвергнуть старению для получения максимальных механических свойств путём искусственного старения.

### Сварка

Экструдированные алюминиевые профили могут быть соединены с помощью различных видов сварки, например, аргонно-дуговой (TIG и MIG) и точечной контактной сварки. Рекомендуется использовать в качестве присадочного материала сплав серии 5ххх, однако также можно использовать и сплав серии 4ххх.

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

## 1. Кривые старения для сплава MaxiFlow 6063 Tun2

Типичные кривые старения для сплава MaxiFlow 6063 Тип 2 представлены в Приложении 1. Обратите внимание, что кривые старения были получены после повторной закалки и старения в лабораторных условиях. Параметры старения следует выбирать с помощью приведенных в приложении графиков в соответствии с требованиями потребителей.

### 2. Таблица перевода значений твёрдости

Таблица перевода значений твёрдости по Вебстеру (HW), Роквеллу (HRE), Роквеллу (HRF), Виккерсу (HV) и по Бринеллю (HB) представлена в Приложении 2.


06 | СПЛАВЫ 6063 MAXIFLOW РУСАЛ ОТ

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1:


# Механические свойства и условия старения для 6063 MaxiFlow Тип 2\*

\* Все кривые старения получены на профилях, отпрессованных в реальных условиях.


### ТВЁРДОСТЬ ПО ВЕБСТЕРУ

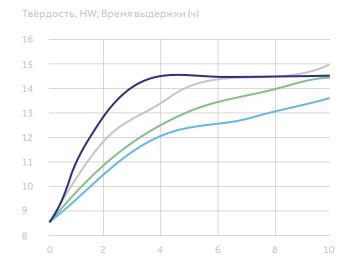


### ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ

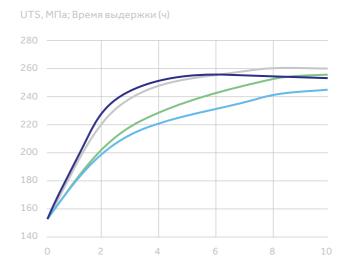

### ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ

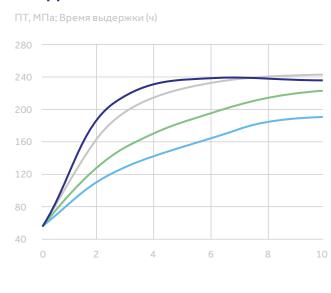

### ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ

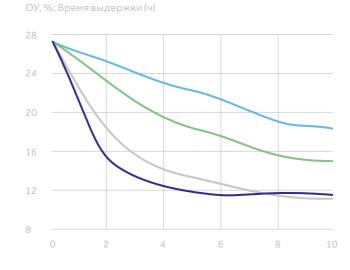

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2:

# Таблица перевода значений твёрдости

ПО ВЕБСТЕРУ HW	ПО РОКВЕЛЛУ Е HRE	ПО РОКВЕЛЛУ F HRF	ПО ВИККЕРСУ HV	ПО БРИНЕЛЛЮ НВ
18	101	98.5	131	114
17	97	95	119	106
16	92.5	87.2	108	94
15	88	83	99	82
14	84	78	91	74
13	79.5	74	83	65
12	75	70	78	60
11	71	66	73	55
10	67	62.5	69	53
9	62.5	58	65	
8	58	54	61	
7	54	50	58	
6	49.5	46.5		
5	45			
4	41			

08 | СПЛАВЫ 6063 MAXIFLOW РУСАЛ | 09

### ОФИСЫ КОМПАНИИ РУСАЛ

_	_	~		_	
				• 1 V. C =	
			V = 1	РИЯ	

RUSAL Marketing GmbH, Metalli Center Телефон: +41 41 560 98 00 Baarerstrasse 22 6300 Zug Switzerland (Цуг, Факс: +41 41 560 98 01 Швейцария), info-zug@rusal.com

### РОССИЯ

ул. Василисы Кожиной 1, г. Москва, Телефон: +7 495 720-51-70 121096, Россия Факс: +7 495 745-70-46

### япония

26th Floor, ARK Hills Sengokuyama Mori Tower, Телефон: +81 3 5561 9215 1-9-10 Roppongi, Minato-ku, Tokyo (Токио, Факс: +81 3 5561 9216 Япония) 106-0032

### США

800 Westchester Ave, Suite S-308 Телефон: +1 914 670 5771 Rye Brook, NY 10573, USA (Нью-Йорк, США) Факс: +1 914 670 5786

### КИТАЙ

Suite 2505, 25/F, Tower D, Central InternationalТелефон:+86 10 85679811Trade Center, 6A Jianguomenwai Av., ChaoyangТелефон:+86 10 85679120distr., Beijing, 100022 PRC. (Пекин, КНР)Факс:+86 10 85679081

### ГОНКОНГ

Suites 3301 & 3320, 33/F, Jardine House, Телефон: +852 39158701 1 Connaught Place, Central, Hong Kong (Гонконг) Факс: +852 39158777

### СИНГАПУР

One Temasek Avenue #24-01A, Millenia Tower, Телефон: +65 6816 2915 Singapore 039192 (Сингапур)

### ТУРЦИЯ

Barbaros Mah. Palladium Ofis Bina Kat:2Телефон:+90 216 663 60 30No:217 Atasehir / Istanbul (Стамбул, Турция)Факс:+90 216 663 60 30

### ЮЖНАЯ КОРЕЯ

#1514, Seocho World Bldg. 19, Seoun-ro, Телефон: +82-2-597-0880 Seocho-gu, Seoul (Сеул, Республика Корея) Факс: +82-2-597-1880

www.rusal.ru



